

## Недостаточный перенос тонера на передней/задней кромке листа

07.12.2021 09:44:30

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия PRO/PRESS	<b>Голоса:</b>	1
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	25.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	13:08:47, Вск 09 Июн, 2019 г.

### Ключевые слова

1060/1070/2060/2070/3070/3080 стряхивание плотная полоса светлая полоса жесткая бумага

### Симптомы (общедоступное)

Смазанное, недостаточно контрастное изображение в начале или конце листа

### Проблема (общедоступное)

Данный дефект вызван недостаточной эластичностью используемого материала, проявляется на жестких, толстых, пересушенных видах бумаги и картона.

### Решение (общедоступное)

Для уменьшения или устранения дефекта необходимо настроить прижим ролика второго переноса.

1. В настройках лотка, из которого производится печать, нажмите кнопку [ЭКСПЕРТНАЯ РЕГ.]

2. Перейти на вкладку, как на скриншоте ниже, в строчке [Давл. 2-й трансп.] нажать на кнопку [Норм] или [Низкий] в зависимости от материала

3. Произведите тестовую печать

4. Если предыдущая настройка не помогла, произведите настройку токов второго переноса, Данные настройки находятся там же, где и настройка прижима второго переноса.

Производить настройку необходимо соответственно там, где наблюдается дефект. Изменяйте значения по 10 единиц за раз и проводите тестовую печать. Значения можно изменять как в положительную, так и в отрицательную сторону.

5. Измените направление движения материала, повернув его положение в лотке на 90 градусов.

6. Измените положение макета на отпечатке так, чтобы изображение не попадало в зону дефекта.

7. Если все вышеперечисленные настройки не помогли, к сожалению придется подбирать другой материал для печати.