

C6100+OT510: ошибка C1155.

25.03.2025 18:00:35

Печать статьи FAQ

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Категория: | Оборудование::Серия PRO/PRESS | Голоса: | 2 |
| Состояние: | общедоступное (всем) | Результат: | 100.00 % |
| Язык: | ru | Последнее обновление: | 13:25:55, Вск 09 Июн, 2019 г. |

Ключевые слова

C6100, OT510, C1155 финишер 531 ошибка

Симптомы (общедоступное)

Машина показывает код ошибки C1155.

Проблема (общедоступное)

При поднятии детали rarep exit opening на модуле выходного лотка OT510 обнаруживается, что обе детали A4F3896022 Holding Part /Upper находятся в нештатном положении (свисают). Видео для улучшения идентификации (куда смотреть) прилагается.

Решение (общедоступное)

Для восстановления работоспособности достаточно поднять свисающие части обеих деталей A4F3896022 Holding Part /Upper, после чего утопить их во внутрь, как указано на фото.

После успешно проведенной операции детали будут находиться в положении, как указано на фото ниже:

Неисправность устранена, можно продолжать работать.