

## C6100+OT510: ошибка C1155.

07.07.2022 04:02:13

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия PRO/PRESS	<b>Голоса:</b>	2
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	100.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	13:25:55, Вск 09 Июн, 2019 г.

### Ключевые слова

C6100, OT510, C1155 финишер 531 ошибка

### Симптомы (общедоступное)

Машина показывает код ошибки C1155.

### Проблема (общедоступное)

При поднятии детали rarex exit opening на модуле выходного лотка OT510 обнаруживается, что обе детали A4F3896022 Holding Part /Upper находятся в нештатном положении (свисают). Видео для улучшения идентификации (куда смотреть) прилагается.

### Решение (общедоступное)

Для восстановления работоспособности достаточно поднять свисающие части обеих деталей A4F3896022 Holding Part /Upper, после чего утопить их во внутрь, как указано на фото.

После успешно проведенной операции детали будут находиться в положении, как указано на фото ниже:

Неисправность устранена, можно продолжать работать.