

## sc-1203 на LS-505, LS-506

24.05.2022 12:04:06

Печать статьи FAQ

<b>Категория:</b>	Оборудование::Серия PRO/PRESS	<b>Голоса:</b>	2
<b>Состояние:</b>	общедоступное (всем)	<b>Результат:</b>	100.00 %
<b>Язык:</b>	ru	<b>Последнее обновление:</b>	14:20:48, Срд 29 Май, 2019 г.

### Ключевые слова

sc-1203 ошибка PS накопитель

### Симптомы (общедоступное)

Частое появление ошибки sc-1203 при работе в основной выходной лоток LS-505, LS-506

### Проблема (общедоступное)

-

SC-1203 означает не срабатывание датчика :

Alignment plate home sensor (PS12)

через определенное время. Происходит это из-за затрудненного движения Alignment plate (поз.6 и 11)по направляющим.(поз.7)

### Решение (общедоступное)

Решение простое. Смазать направляющие смазкой для подшипников валов блока закрепления изображения. EM-50L, СМАЗКА (ШПРИЦ,20ML) MOLYKOTE