

Морщины, складки в задней части листа (C6100/C6085)

20.04.2024 11:34:43

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	2
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	75.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	14:09:53, Чтв 23 Май, 2019 г.

Ключевые слова

C6100 C6085 складки лист морщина регистрация вторая сторона

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Морщины, складки в задней части листа при печати на C6100/C6085

Решение (общедоступное)

1. Установить переключатель блока регистрации в положение "2"
Данный переключатель присутствует на модернизированном блоке регистрации (A5AWR71K22), если блок не модернизированный переходим к шагу 2.
В случае невозможности устранить дефект настройками, рекомендуется заменить узел регистрации на A5AWR71K22
2. Изменить значение регулировки скручивания в основном блоке со значения +2 (default) на значение +1.
[Установки бумаги] - [Изменить настройки] - [Экспертная регулировка] - [Рег. скруч. в осн. блоке]
[Paper settings] - [Change settings] - [Expert Adj] - [Main Body Curl Adj.]
3. Настроить регулировку устранения перекоса на обороте
[Установки бумаги] - [Изменить настройки] - [Экспертная регулировка] - [Рег. перекоса (задняя сторона)]
[Paper settings] - [Change settings] - [Expert Adj] - [Skew Adjustment (Back)]
Морщины/складки в задней части машины (верхняя часть листа) - изменять в "+"
Морщины/складки в передней части машины (нижняя часть листа) - изменять в "-"