

"Ошибка считывания" при настройке совмещения с использованием IQ-501

01.02.2023 16:01:56

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	17:22:51, Втр 21 Май, 2019 г.

Симптомы (общедоступное)

При автоматической настройке совмещения лица с оборотом с использованием IQ, на экране машины выводится сообщение об "ошибке считывания".

Данное сообщение может появляться даже при условии, что машина идеально совмещает "кресты" на тестовых отпечатках

Проблема (общедоступное)

Причиной данного сообщения могут быть:

1. Формат бумаги в лотке не соответствует формату в настройках
2. Неправильная геометрия бумаги (параллелограмм, трапеция)
3. Прозрачные материалы, такие как: прозрачная пленка, калька и тп.
4. Неровно собрана система (не по уровню), неровно установлены блоки (лотки, финишеры) друг к другу
5. Не правильно прикручена направляющая между блоком второго переноса и печкой или загнут майларка на ней
6. Препятствия в тракте бумаги

Решение (общедоступное)

1. Проверить соответствие формата бумаги настройкам бумаги в лотке
2. Проверить геометрию бумаги или произвести настройку на бумаге с заводской резкой
3. Совмещение на прозрачных материалах в автоматическом режиме невозможно. Использовать настройки совмещения "по таблицам".
4. Проверить правильность установки и вывешивания системы.
5. Проверить правильность крепления направляющей и ее целостность
6. Загнутые углы бумаги или повреждение передней и задней кромок свидетельствуют о наличии препятствий в тракте, что может являться причиной неравномерной протяжки. Необходимо найти и устранить.