

"Проплешины" при печати полутоновых плашек на PP, PET пленке C71cf, label190

02.10.2022 23:30:49

Печать статьи FAQ

Категория:	Оборудование::Индустриальная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	12:42:02, Чтв 30 Май, 2019 г.

Ключевые слова

71cf, accurio label 190 PP, PET проплешны точки белые размытия

Симптомы (общедоступное)

Симптом 1 .
Проплешины при печати полутоновых плашек

Симптом 2.
Размытый текст/тонкие линии

Проблема (общедоступное)

Причиной является недостаточное или переизбыточное напряжение второго переноса

Решение (общедоступное)

Изменить значение регулировки напряжения второго переноса

[Установки бумаги]

[Изменить настройки]

[Настройки процесса]

[Регулир. вывода 2 узла перен.]

1. Проплешины - регулировать в "+" с шагом 5
2. Размытие - регулировать в "-" с шагом 5

На качество второго переноса сильно влияет климат в помещении. Так, при недостаточной влажности добиться идеального результата сложно.