

Застревание бумаги с кодом J-1701 на чб аппаратах серии PRO/PRESS

24.05.2022 12:26:27

[Печать статьи FAQ](#)

Категория:	Оборудование::Серия PRO/PRESS	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	13:27:53, Срд 19 Июн, 2019 г.

Ключевые слова

J-1701 замин закстреваие бумага очистка щетки очиски регистрации ролик регистрации 1050, 1051,1052,920, 950,1100, 6120

Симптомы (общедоступное)

Постоянное или хаотическое застревание бумаги с кодом J-1701

Проблема (общедоступное)

При проведении технического обслуживания был неправильно установлен узел очистки ролика регистрации и тем самым частично или полностью перекрывается окошко датчика ADU Deseleration sensor:

Узел очистки находится с правой стороны на ADU:

Решение (общедоступное)

Для решения проблемы нужно просто установить узел очистки в штатное состояние, при этом он должен защелкнуться:

При правильной установке узла очистки окошко датчика свободно и и ничто не мешает его нормальной работе: